(am Beispiel des S-Bahn-Unfalls von Neufahrn)

Dipl.-Ing. Oliver Lemke, TU Braunschweig, Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung

Dipl.-Ing. Enrico Anders, TU Dresden, Fakultät für Verkehrswissenschaften "Friedrich List"

Version 1.0.0, 20.12.2005





Inhaltsverzeichnis

1	Document control	1
2	Einleitung	1
3	Beschreibung des Unfalls	1
3.1	Beschreibung der Örtlichkeit	1
3.2	Unfallablauf	2
4	Vergleich der Analysen	3
4.1	Gegenüberstellung der List-of-facts	3
4.2	Untersuchung auf inhaltliche Übereinstimmung	4
4.3	Ermittlung von Ersatzgruppen	5
5	Interpretation der Vergleichsergebnisse	6
5.1	Unterschiedliche Ermittlungstiefe	6
5.2	Nicht erkannte Sachverhalte	7
6	Zusammenfassung	8





1 Document control

ID: IfEV/TUD-WBA-Le/An-003

Autor und ©: Dipl.-Ing. Enrico Anders, Dipl.-Ing. Oliver Lemke

Version: 1.0.0

Datum: 20.12.2005

Lizenz: (noch nicht zugewiesen)

Änderungen: -

2 Einleitung

Die Why-Because-Analyse (WBA) nimmt für sich in Anspruch, eine objektive Unfallanalyse-Methode zu sein. Dies bedeutet, dass mit der gleichen Menge an Ausgangsinformationen unterschiedliche Bearbeiter zu ähnlichen Analyseergebnissen gelangen sollen. Um diese These zu überprüfen und um eine Methode zum Vergleich mehrerer WB-Analysen ableiten zu können, wurde ein Eisenbahnunfall (Auffahrunfall zweier S-Bahnen im Bahnhof Neufahrn, 16.08.2003) auf Basis der gleichen Ausgangsdaten unabhängig von zwei Arbeitsgruppen untersucht.

Beteiligt waren das Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung der TU Braunschweig und die Professur für Verkehrssicherungstechnik der Fakultät Verkehrswissenschaften "Friedrich List" der TU Dresden. Die Analyse der TU Dresden wurde beim 4. Bieleschweig Workshop "Root Cause Analysis and Risk Analysis" im September 2004 vorgestellt, die Ergebnisse der TU Braunschweig beim 5.5. Bieleschweig-Workshop im Juni 2005. Dieses Dokument beschreibt die Vorgehensweise, mit der die beiden Analyseergebnisse verglichen wurden.

3 Beschreibung des Unfalls

Die Beschreibung des analysierten Unfalles an sich erfolgt hier nur in knapper Form, um die Hintergründe besser verständlich zu machen. Der Schwerpunkt dieses Papiers liegt auf der Vergleichssystematik, die in den Kapiteln 4 und 5 beschrieben wird.

3.1 Beschreibung der Örtlichkeit

Der Bahnhof Neufahrn liegt im S-Bahn Netz des Großraums München an der Strecke München – Freising und wird durch die S-Bahnlinie 1 bedient. Im Bahnhof Neufahrn zweigt über die so genannte





"Neufahrner Spange" die Strecke zum Flughafen München ab. Der Bahnhof ist dreigleisig und wird durch ein ESTW gesichert, welches durch die Betriebszentrale München ferngesteuert wird.

Im regulären Betriebsgeschehen kommen zwei Triebwagen der Baureihe 423 als Zugverband gekuppelt im Bahnhof Neufahrn an. Dort trennt sich der Zugverband und der vordere Triebwagen verlässt den Bahnhof in Richtung Freising. Nach Auflösen der ersten Ausfahrstraße, dem Einstellen einer neuen Ausfahrt und dem Aufrüsten des zweiten Zugteils fährt dieser in Richtung München Flughafen aus.

3.2 Unfallablauf

Am Sonnabend, den 16.08.2003, kam es im Bahnhof Neufahrn zum Zusammenstoß zweier S-Bahnen. Die erste Besonderheit an diesem Tag bestand darin, dass der aus den beiden Triebwagen 423 227-8 (1. Zugteil) und 423 225-2 (2. Zugteil) bestehende Zug S9010 in München Hbf und nicht in München Ost eingesetzt wurde. Dafür wurde im Zusammenhang mit den "Besonderheiten für die Zugmeldestelle Bf München Hbf" neben einer Betra (Betriebs- und Bauanweisung) auch eine Fahrplanordnung (Fplo 7245) ausgegeben. In dieser Fahrplanordnung war für den Zug S9010 statt "Freising/Flughafen" als Zuglenkziel nur "Flughafen" vermerkt. Die dadurch falsch eingegebene Zuglenkziffer war ursächlich für das Einlaufen der falschen Fahrstraße im Bahnhof Neufahrn. Statt der Fahrstraße in Richtung Freising, lief die Fahrstraße in Richtung Flughafen für den ersten Zugteil (S9010) ein. Dadurch begünstigt, dass keine Richtungsanzeiger am Signal vorhanden waren, setzte der Triebfahrzeugführer nach dem Fahrgastwechsel und dem Trennen der beiden Triebwagen seinen Zug ohne den nach Modul 408.0331 geforderten Auftrag durch den örtlich zuständigen Fahrdienstleiter in Bewegung.

Auf der Weiche 31 erkannte er die Fehlleitung in Richtung Flughafen und brachte den Zug durch eine Schnellbremsung zum Stehen. Der Zug stand nach der Schnellbremsung noch vollständig im ersten Freimeldeabschnitt hinter dem Ausfahrsignal 16N1. Da der automatische Haltfall des Ausfahrsignals erst mit Einfahrt in den zweiten Gleisfreimeldeabschnitt (Signalhaltfallabschnitt) hinter dem zugehörigen Signal erfolgt, verblieb das Ausfahrsignal 16N1 noch in Fahrtstellung.

Der Triebfahrzeugführer des zweiten Zugteiles (S5210) konnte von seinem Halteplatz aus auf Grund der schlechten Sicht - es herrschte Nebel mit Sichtweiten um 50 m - das Ausfahrsignal und dessen Signalbild nicht beobachten. Damit entging ihm auch, dass das Signal immer noch den Fahrtbegriff für den ersten Zugteil zeigte und zwischendurch nicht auf Halt gefallen war. Nach Erreichen der Abfahrtzeit setzte der Triebfahrzeugführer - abweichend von der Regel ohne mündlichen Auftrag durch den örtlich zuständigen Fahrdienstleiter - seinen Triebwagen in Bewegung. Er ging davon aus, dass das Ausfahrsignal für seinen Zug den Fahrtbegriff zeigte.

Am Km 31,090 kam es zum Zusammenstoß mit dem ersten Zugteil (S9010), wobei der Triebfahrzeugführer des zweiten Zugteils (S5210) sowie 3 Fahrgäste schwer und 20 weitere leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro.





4 Vergleich der Analysen

Zu den WB-Analysen der TU Braunschweig und der TU Dresden liegen als Ergebnis jeweils ein WB-Graph und eine List-of-facts vor. Im Anhang A sind diese Arbeitsergebnisse dargestellt.

Bereits auf den ersten Blick zeigt sich, dass insbesondere die WB-Graphen deutlich voneinander abweichen, wobei die Unterschiede intuitiv nicht zu erfassen sind. Interessant ist, dass beide List-offacts die gleiche Anzahl von 37 Einträgen umfassen. Auf Basis der vorliegenden Darstellungsformen "WB-Graph" und "List-of-facts" ist ein unmittelbarer Vergleich beider Analysen jedoch nicht möglich. Alleine die unterschiedliche graphische Darstellung der WB-Graphen verhindert eine präzise Aussage, wo sich die beiden Analysen unterschieden und wo Übereinstimmung besteht.

Es musste daher eine praktikable Vergleichssystematik entwickelt werden. Diese soll die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Intuitive Darstellung von Ähnlichkeiten und Abweichungen zwischen beiden Analysen
- Hervorheben von diskussionswürdigen Differenzen
- Praxisorientierter Zuschnitt der Methodik

Das entwickelte Vorgehen erfüllt diese Anforderungen im Wesentlichen. Der gewählte Ansatz ist noch nicht formal untermauert und bislang nur an einem Vergleich erprobt. Er soll damit insbesondere als Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen in diesem Bereich dienen.

Die einzelnen Arbeitsschritte der Vergleichsmethodik werden in den folgenden Unterkapiteln vorgestellt.

4.1 Gegenüberstellung der List-of-facts

Als Ausgangspunkt für den Vergleich der beiden Analysen wurden die List-of-facts gewählt. Dieses Vorgehen ist sinnvoll, da so - einfacher als im WB-Graph - die semantischen Inhalte der kausalen Faktoren beider Analysen miteinander verglichen werden können. Dazu wurden in einer Tabellenkalkulation die Einträge der beiden List-of-facts in zwei Spalten gegenübergestellt. Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt dieser tabellarischen Gegenüberstellung (die gesamte Tabelle findet sich in Anhang A). Links sind die kausalen Faktoren der Braunschweiger Analyse aufgeführt, rechts die Faktoren der Analyse aus Dresden. Die äußerst linke bzw. rechte Spalte beinhaltet dabei einen Index zur eindeutigen Identifikation des jeweiligen kausalen Faktors.





Braunschweig

CF1	Zug fährt in Strecke in Richtung Flughafen ein		
CF2	2. Zug fährt auf 1. Zug auf.		
CF3	Zug hat hohe Fahrgeschwindigkeit erreicht.		
CF4	1. Zug nähert sich Bhf. Neufahrn		
CF5	Tf erkennt am Standort des Ausfahrsignals die Fehlleitung nicht		
CF6	Schlechte Sicht durch Nebel		
CF7	Planmäßige und zugelassene Ausfahrgeschwindigkeit		
CF8	Fahrplanbearbeiter trägt falsches Fahrziel und falsche Zuglenkziffer in die "Besonderheiten für die Zugmeldestelle München Hbf." ein.		
CF9	Zulässig nach KoRil 408.0333 5d)		
CF10	Verhältnismäßig gute Haftwertbedingungen		
CF11	Fdl. München-Moosach, München-Feldmoching und Neufahrn erkennen falsche Zuglenkziffer nicht.		
CF12	Fdl. München Hbf. Nimmt 1. Zug mit falscher vorgegebener Zuglenkziffer in die ZL auf		
CF13	Zug kommt vor dem Haltfallabschnitt des Ausfahrsignals zum Stehen		
CF14	Planmäßige Abfahrtszeit des 1. Zuges bereits überschritten		

Dresden

Ausfahrt 2. Zug (S5210)	CF1	
2. Zug stößt mit 1. Zug (S9010) zusammen	CF2	
Gemeinsamer Fahrwegabschnitt 1. Zug und 2. Zug	CF3	
Flügelkonzept Linie S1 im Bahnhof Neufahrn		
Tf bringt 1. Zug durch Schnellbremsung zum Stehen	CF5	
Abweichend von der gängigen Praxis lange Distanz zwischen Hauptsignal und Haltfallabschnitt	CF6	
KoRil 819 gibt keine Längenbegrenzung für den Haltfall von Signalen vor	CF7	
Tf des 1. Zuges erkennt beim Überfahren der Weiche (W31) eine Fehlleitung	CF8	
Tf des 1. Zuges bringt nach Erkennen des Ks1 am Ausfahrsignal (16N1) den Zug zur Ausfahrt	CF9	
Fehlender Richtungs- und Geschwindigkeitsanzeiger am Ausfahrsignal		
ESTW Neufahrn stellt (falsche) Ausfahrstraße ein	CF11	
Fdl schaltet Zuglenkung ein		
Eingabe der falschen Steuerziffer in die ZN-Anlage	CF13	
Fdl bemerkt falsche Zuglenkziffer und falsche Fstr- Einstellung nicht	CF14	

Abbildung 1 - Gegenüberstellung der List-of-facts

4.2 Untersuchung auf inhaltliche Übereinstimmung

Anschließend erfolgte ein Vergleich der einzelnen kausalen Faktoren auf inhaltlicher Basis. Dazu wurde eine der beiden Spalten als Referenz verwendet und jeder Faktor in dieser Spalte auf seinen semantischen Inhalt hin untersucht. Anschließend wurde versucht, in der anderen Spalte einen Faktor ausfindig zu machen, der den gleichen oder einen ähnlichen Sachverhalt beschreibt. Die Faktoren beider Spalten wurden daraufhin genau dann mit einer Linie verbunden, wenn beide Faktoren zumindest eine teilweise inhaltliche Übereinstimmung aufwiesen. Zur Sicherstellung der Vollständigkeit dieser Zuordnung wurde der Vorgang nochmals wiederholt, wobei diesmal die andere Spalte der Tabelle als Referenz diente.

Anschließend wurden die entstandenen Relationen zwischen den Faktoren untersucht. Dabei konnte zwischen drei verschiedene Arten von inhaltlichen Übereinstimmungen differenziert werden:

- Exakte 1:1-Überstimmung des Faktoreninhalts: Einem kausalen Faktor in der Braunschweiger Analyse kann genau ein kausaler Faktor in der Dresdener Analyse zugeordnet werden, der exakt den gleichen Sachverhalt beschreibt.
- Keine Übereinstimmung: Der betrachtete Eintrag beschreibt ein Phänomen, dass in keinem kausalen Faktor der anderen Analyse repräsentiert wird.





• m:n-Relation: Eine Gruppe von kausalen Faktoren beschreibt den gleichen Sachverhalt, wie eine Gruppe von kausalen Faktoren der anderen Analyse. Dabei gibt es jedoch auf Basis der einzelnen kausalen Faktoren keine direkten inhaltlichen Übereinstimmungen.

Abhängig vom oben beschriebenen Grad der Übereinstimmung wurden die kausalen Faktoren in den beiden Listen unterschiedlich eingefärbt. Grün hinterlegt wurden dabei diejenigen Faktoren, für die eine 1:1-Relation ermittelt wurde, gelb die Faktoren, die sich in einer m:n-Relation befinden und mit einem blauen Hintergrund sind die Faktoren versehen, für die sich in der jeweils andern Analyse keine Entsprechung finden ließ. Die so eingefärbte Tabelle mit allen Verbindungen zwischen den Faktoren kann Anlage B entnommen werden.

4.3 Ermittlung von Ersatzgruppen

Wie im vorherigen Kapitel festgestellt wurde, werden bestimmte Phänomene in beiden Analysen durch eine unterschiedliche Zahl an kausalen Faktoren ausgedrückt ("gelbe Faktoren"). Dies erschwert den direkten Vergleich, da diese unterschiedliche Faktorenzahl auch zu unterschiedlichen Strukturen in den WB-Graphen führt.

Um die Vergleichbarkeit zu verbessern, wurden im nächsten Bearbeitungsschritt für die betroffenen kausalen Faktoren zusammenfassende sog. "Gruppenfaktoren" eingeführt. Durch diese Transformation wird ein (zuvor durch unterschiedlich viele kausale Faktoren beschriebener) Sachverhalt in beiden Graphen jeweils durch den gleichen Gruppenfaktor repräsentiert. Untenstehendes Beispiel soll dies zeigen:

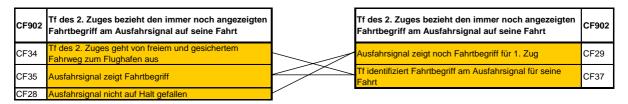


Abbildung 2 - Beispiel für Ersatzgruppen

Betrachtet wird im dargestellten Beispiel der Sachverhalt, dass der Lokführer des 2. Zuges das vom 1. Zug immer noch auf "Fahrt" stehende Ausfahrsignal auf seine Fahrt bezog. In der Braunschweiger Analyse (linke Spalte) wird dieses Phänomen durch die kausalen Faktoren CF34, CF35 und CF28 beschrieben. In der Dresdener Untersuchung wird ein äquivalenter Sachverhalt jedoch nur durch zwei kausale Faktoren (CF29 und CF37) dargestellt. Für eine verbesserte Vergleichbarkeit wurden in beiden Analysen die oben aufgeführten Faktoren durch einen einheitlichen Gruppenfaktor (CF902) ersetzt, der gewissermaßen eine "semantische Summe" der Inhalte der einzelnen Faktoren darstellt und die Knotenzahl auf 1 normiert.

Will man diese Verschmelzung von Faktoren durchführen, stellt sich jedoch die Frage, welche Auswirkungen dies auf die Strukturen im zugehörigen WB-Graphen hat. Insbesondere betroffen sind die





kausalen Relationen zwischen den Knoten, d.h. es muss konkrete Regeln geben, wie mit den eingehenden und ausgehenden Kanten der ursprünglichen kausalen Faktoren verfahren werden soll. Zurzeit existieren keine allgemeingültigen Regeln für das Verschmelzen von Faktoren. Die Untersuchung dieser Graphenoperationen ist Teil der aktuellen Forschungsarbeit, z.B. der Arbeitsgruppe RVS (Prof. Ladkin) der Universität Bielefeld [LAD05].

Für den hier vorgestellten Vergleich wurde daher ein informelles Verfahren gewählt. Für jeden neu eingeführten Gruppenfaktor wurde anhand seines Kontextes und seines semantischen Inhalts separat entschieden, welche kausalen Verbindungen zu den umgebenden Knoten hergestellt werden mussten. Die Gruppenfaktoren selbst wurden im Graph durch orange Ellipsen dargestellt.

Nachdem in beiden WB-Graphen die Ersatzgruppen integriert wurden, wurden die übrigen kausalen Faktoren entsprechend den in 4.2 beschriebenen Regeln eingefärbt, um auch direkt im WB-Graph Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen zu können. Es ergaben sich die in Anhang C dargestellten WB-Graphen.

5 Interpretation der Vergleichsergebnisse

Nach dem durchgeführten Vergleich der beiden Graphen wurde das Ergebnis interpretiert. Dabei lag der Schwerpunkt der Betrachtungen auf den "blauen" Faktoren. Diese stellen gemäß den Ausführungen in Kapitel 4.2 Sachverhalte dar, die jeweils nur in einer der beiden Analysen als kausale Unfallursachen ermittelt wurden und repräsentieren somit die Unterschiede in beiden Analysen. Die Untersuchung dieser Unterschiede verspricht den größten Erkenntnisgewinn, insbesondere vor der Fragestellung, wieso es auf Basis gleicher Ausgangsmaterialien überhaupt zu unterschiedlichen Analyseergebnissen kommen kann.

Bei der Analyse der "blauen Faktoren" in beiden Graphen fällt zunächst auf, dass sich einige davon in Gruppen zusammenballen, andere aber eher gleichmäßig über den Graph verteilt sind. Diese Verteilung lässt sich durch zwei Phänomene erklären, die in den folgenden Unterkapiteln vorgestellt werden.

5.1 Unterschiedliche Ermittlungstiefe

Die eher einzeln verteilten "blauen Faktoren" entstehen durch unterschiedliche Abbruchkriterien bei der Durchführung der WBA. Wurde beispielsweise in der Brauschweiger Analyse als einer der Root-Causes der Faktor CF29 "Unkenntnis der Betriebsvorschriften bei allen Beteiligten" ermittelt, wurde in der Dresdener Analyse dieser Ast des Graphen eine Ebene tiefer entwickelt: Root-Cause ist hier der kausale Faktor für den zuvor beschriebenen Sachverhalt, der Knoten CF34 "Bestimmung erst 2 Monate in der Anwendung". Ähnliche Strukturen finden sich auch an anderen Stellen im Graphen.





Diese Art von Unterschieden zwischen beiden Graphen sind weniger gravierend, da die wesentlichen Phänomene (in obigem Beispiel die Unkenntnis der Vorschriftenlage) in beiden Fällen prinzipiell erkannt wurden. Lediglich die Analysetiefe ist unterschiedlich.

5.2 Nicht erkannte Sachverhalte

Inhaltlich schwerwiegender sind diejenigen "blauen Faktoren" zu bewerten, die sich in Gruppen zusammenballen: Sie repräsentieren Sachverhalte, die nur in der betrachteten Analyse berücksichtigt wurden, in der jeweils anderen Analyse aber nicht als kausal relevant für das Unfallereignis erkannt wurden. So tauchen z. B. die fehlenden Richtungsanzeiger nur in der Dresdener Analyse als Unfallursache auf, wohingegen die vergebliche Schnellbremsung des 2. Zuges nur in der Braunschweiger WBA als für den Unfall ursächlich erkannt wurde.

Beide oben genannten Phänomene dieser Kategorie repräsentieren dabei unterschiedliche Arten von Einflussfaktoren auf den Unfall. Bei der nicht erfolgreichen Schnellbremsung handelt es sich prinzipiell nicht um ein Systemversagen. Bei der Eisenbahn wird im Regelbetrieb nicht auf Sicht gefahren, daher hätte in der vorliegenden Situation der 2. Zug gar nicht rechtzeitig vor dem 1. Zug anhalten können müssen¹. Aus unserer Sicht ist es dennoch sinnvoll, auch derartige regelkonforme Abläufe mit in den Graph aufzunehmen. So können möglichst viele Informationen zum Unfallhergang und dessen Randbedingungen mit in die kausale Struktur des Graphen integriert werden. Offenbar ist die Entscheidung über die Aufnahme/Nicht-Aufnahme dieser Art von kausalen Faktoren eine Frage des persönlichen Analysestils.

Die fehlenden Richtungsanzeiger hingegen beschreiben einen tatsächlichen Mangel im System. Offenbar wurde jedoch die kausale Relevanz dieses Sachverhalts von den beiden Analyseteams unterschiedlich eingeschätzt. Tatsächlich entspannte sich bei der Vorstellung des hier beschriebenen Vergleichs beim "6.5 Bieleschweig-Workshop" am 29./30. November 2005 in Dresden eine kontroverse Diskussion um die unfallvermeidende Wirksamkeit eines vorhandenen Richtungsanzeigers. Von Braunschweiger Seite aus wurde argumentiert, dass auch ein vorhandener Richtungsanzeiger den Unfall nicht zwangsläufig verhindert hätte (=Counterfactual Test nicht bestanden). Das Dresdener Analyseteam ging davon in seiner Unfalluntersuchung jedoch aus (=Counterfactual Test bestanden). Die blauen Faktoren scheinen in diesem Fall einen Sachverhalt zu repräsentieren, dessen kausale Auswirkungen nicht eindeutig geklärt sind bzw. sich anhand der vorliegenden Informationen nicht klären lassen.

-

¹ Hätte er dennoch rechtzeitig bremsen können, wäre der Unfall nicht passiert. Der Counterfactual-Test ist somit erfüllt.





Die "blauen Faktoren" dieser Kategorie beschreiben offensichtlich besonders diskussionswürdige Aspekte des Unfallgeschehens. Ihnen sollte daher bei der Auswertung von Unfällen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

6 Zusammenfassung

Durch die hier vorgestellte Vergleichssystematik konnte eine grafische Darstellung abgeleitet werden, die Übereinstimmungen und Unterschiede in zwei WB-Graphen zum gleichen Vorfall herausstellen kann. Durch die unterschiedliche Einfärbung kann schnell erkannt werden, in welchen Bereichen Einigkeit zwischen beiden Analysen besteht und in welchen Bereichen Unterschiede dominieren. Diese Unterschiede lassen sich dabei in verschiedene Kategorien einteilen:

- 1. Unterschiedlich "tiefe" Analyse (unterschiedliche Abbruchkriterien für Root-Causes)
- 2. Unterschiedlicher Mächtigkeit der als kausal-relevant bewerteten Sachverhalte, dabei :
 - a. Einflüsse des Analysestils
 - b. Unterschiedliche Bewertung der kausalen Relevanz

Insbesondere zum Punkt 2b erscheint eine Weiterführung der Forschungsarbeit reizvoll. Interessant ist beispielsweise die Frage, ob sich bei verschiedenen Unfällen Ähnlichkeiten unter den jeweils nicht als kausal relevant eingestuften Phänomenen ermitteln lassen (z.B. überwiegendes Auftreten von menschlichen Fehlhandlungen in diesem Bereich). Dazu ist eine größere Zahl an analysierten Unfällen nötig. Dieses Ziel ist in der Fachdomäne des Eisenbahnwesens zurzeit nur schwierig zu erreichen. Es werden leider nur wenige aktuelle Unfallberichte veröffentlicht, anders als beispielsweise im Bereich der Luftfahrt. Aus unserer Sicht besteht in der Dokumentation und Veröffentlichung von Unfallereignissen bei der Bahn erheblicher Nachholbedarf.

Zur Formalisierung der Vergleichssystematik müssten zudem durch weitere Forschungsaktivitäten Regeln und Prozeduren geschaffen werden, die ein Verschmelzen und einen Vergleich von Faktoren systematisiert und formal-logisch fundiert.





Literatur

[LAD05] Ladkin, Peter B.:,,Checking and Comparison of WB-Graphs", 2005


Abbildungen

Abbildung 1 - Gegenüberstellung der List-of-facts	. 4
Abbildung 2 - Beispiel für Ersatzgruppen	. 5

Anhang A


WB-Graphen und List-of-facts der Ausgangsanalysen.

WB-Graph, TU Dresden

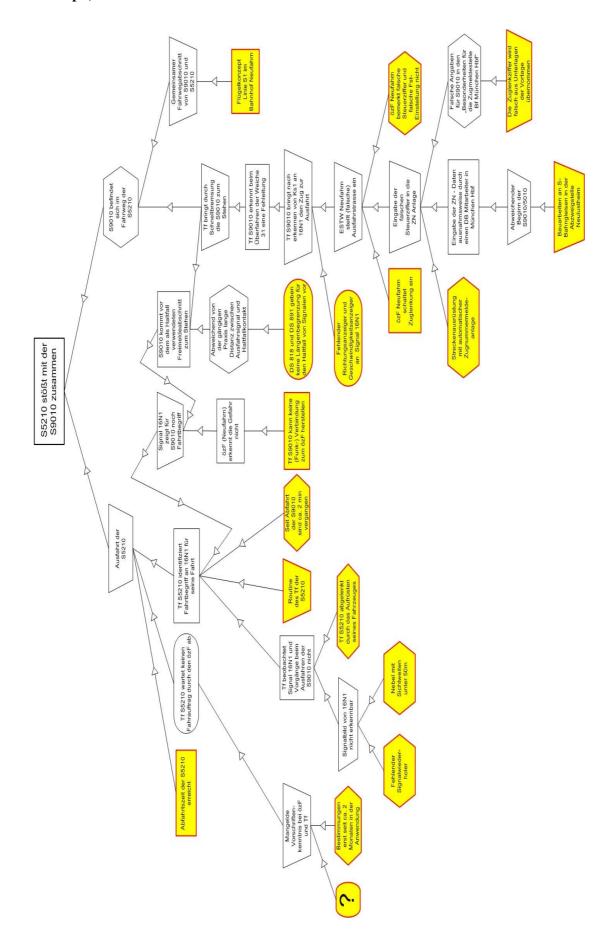

			Г		Г	
Index	Kausale Faktoren (causal factors)	Grundursache	Mensch	Technik	Organisation	Tatsache
CF1	Ausfahrt 2. Zug (S5210)					
CF2	2. Zug stößt mit 1. Zug (S9010) zusammen					
CF3	Gemeinsamer Fahrwegabschnitt 1. Zug und 2. Zug					
CF4	Flügelkonzept Linie S1 im Bahnhof Neufahrn	1			1	
CF5	Tf bringt 1. Zug durch Schnellbremsung zum Stehen					
CF6	Abweichend von der gängigen Praxis lange Distanz zwischen Hauptsignal und Haltfallabschnitt					
CF7	KoRil 819 gibt keine Längenbegrenzung für den Haltfall von Signalen vor	1			1	
CF8	1. Zug erkennt beim Überfahren der Weiche (W31) eine Fehlleitung					
CF9						
CF10	Fehlender Richtungs- und Geschwindigkeitsanzeiger am Ausfahrsignal	1			1	
CF11						
CF12	Fdl schaltet Zuglenkung ein	1	1			
CF13	Eingabe der falschen Steuerziffer in die ZN-Anlage					
CF14	Fdl bemerkt falsche Zuglenkziffer und falsche Fstr-Einstellung nicht	1	1			
CF15	Streckenausrüstung mit automatischer Zugnummernmeldeanlage	1				1
CF16	Falsche Angaben für 1. Zug in den "Besonderheiten für die Zugmeldestelle München Hbf"					
CF17	Zuglenkziffer wird falsch aus den Unterlagen der Vortage entnommen	1	1			
CF18	Abweichender Beginn des Doppelzuges (1. Zug/2. Zug)					
CF19	Eingabe der ZN-Daten ausnahmsweise durch einen Mitarbeiter in München Hbf					
CF20	Bauarbeiten an den S-Bahngleisen in der Abzweigstelle Neulustheim	1				1
CF21	1. Zug kommt vor dem als Haltfall verwendeten Freimeldeabschnitt zum Stehen					
CF22	Fdl erkennt Gefahr nicht					
CF23	Tf 1. Zug kann keine Funkverbindung zum Fdl herstellen	1		1		
CF24	Fehlender Vorsignalwiederholer/Fahrtanzeiger	1				
CF25	Signalbild vom Ausfahrsignal nicht erkennbar					
CF26	Tf des 2. Zuges abgelenkt durch das Aufrüsten seines Fahrzeuges	1			1	
CF27	Nebel mit Sichtweiten unter 50 m	1				1
CF28	1. Zug befindet sich im Fahrweg des 2. Zuges					
CF29	Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug					
CF30	Tf beobachtet Ausfahrsignal und Vorgänge beim Abfahren des 1. Zuges nicht					
CF31	Seit Abfahrt des 1. Zuges ca. 2 min vergangen	1				1
CF32	Routine des Tf des 2. Zuges	1	1		l l	
CF33	MangeInde Vorschriftenkenntnis bei Fdl und Tf					
CF34	Bestimmung erst seit 2 Monaten in der Anwendung	1				1
CF35	Abfahrtszeit des 2. Zuges erreicht	1				1
CF36	Tf wartet Fahrauftrag des Fdl nicht ab					
CF37	Tf identifiziert Fahrtbegriff am Ausfahrsignal für seine Fahrt					
	Anzahl:	16	4	1	2	9

WB-Graph, TU Braunschweig

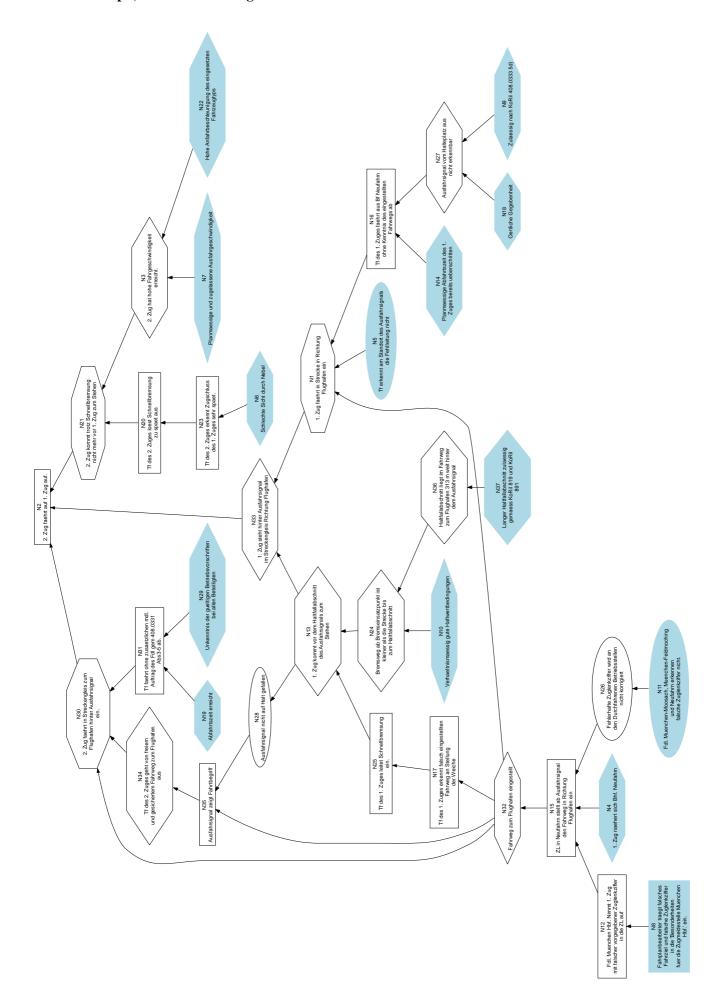

List-of-facts, TU Braunschweig

			П		Г	
Index	Kausale Faktoren (causal factors)	Grundursache	Mensch	Technik	Organisation	Tatsache
CF1	1. Zug fährt in Strecke in Richtung Flughafen ein					
CF2	2. Zug fährt auf 1. Zug auf.					
CF3	2. Zug hat hohe Fahrgeschwindigkeit erreicht.					
CF4	1. Zug nähert sich Bhf. Neufahrn	1				1
CF5	Tf erkennt am Standort des Ausfahrsignals die Fehlleitung nicht	1	1			
CF6	Schlechte Sicht durch Nebel	1				_
CF7	Planmäßige und zugelassene Ausfahrgeschwindigkeit	1				_
CF8	Fahrplanbearbeiter trägt falsches Fahrziel und falsche Zuglenkziffer in die "Besonderheiten für die Zugmeldestelle München Hbf." ein.	1	1			
CF9		1				
CF10	Verhältnismäßig gute Haftwertbedingungen	1				1
CF11	Fdl. München-Moosach, München-Feldmoching und Neufahrn erkennen falsche Zuglenkziffer nicht.	1	1			
CF12	Fdl. München Hbf. Nimmt 1. Zug mit falscher vorgegebener Zuglenkziffer in die ZL auf					
CF13	1. Zug kommt vor dem Hallfallabschnitt des Ausfahrsignals zum Stehen					
CF14	Planmäßige Abfahrtszeit des 1. Zuges bereits überschritten	1				_
CF15	ZL in Neufahrn stellt ab Ausfahrsignal den Fahrweg in Richtung Flughafen ein					
CF16	Tr des 1. Zuges fährt aus Bf Neufahrn ohne Kenntnis des eingestellten Fahrwegs ab					
CF17	Tr des 1. Zuges erkennt falsch eingestellten Fahrweg an Stellung der Weiche					
CF18	Örtliche Gegebenheit	1				1
CF19	Abfahrtszeit erreicht	1				1
CF20	Tr des 2. Zuges löst Schnellbremsung zu spät aus					
CF21	2. Zug kommt trotz Schnellbremsung nicht mehr vor 1. Zug zum Stehen					
CF22	Hohe Anfahrbeschleunigung des eingesetzten Fahrzeugtyps	1		1		
CF23	Tri des 2. Zuges erkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spät.					
CF24	Bremsweg ab Bremseinsatzpunkt ist kleiner als die Strecke bis zum Haltfallabschnitt					
CF25	Tr des 1. Zuges leitet Schnellbremsung ein.					
CF26	Fehlerhafte Zuglenkziffer wird an den Durchfahrenen Betriebsstellen nicht korrigiert					
CF27	Ausfahrsignal vom Halteplatz aus nicht erkennbar					
CF28	Ausfahrsignal nicht auf Halt gefallen					
CF29	Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei allen Beteiligten	1	1			
CF30	2. Zug fährt in Streckengleis zum Flughafen hinter Ausfahrsignal ein.					
CF31	Tri des 2. Zuges fährt ohne zusätzlichen mdl. Auftrag des Fdl gem 408.0331 Abs. 3-5 ab.					
CF32	Fahrweg zum Flughafen eingestellt					
CF33	1. Zug steht hinter Ausfahrsignal im Streckengleis Richtung Flughafen					
CF34	Tri des 2. Zuges geht von freiem und gesichertem Fahrweg zum Flughafen aus					
CF35	Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff					
CF36	Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m weit hinter dem Ausfahrsignal					
CF37	Langer Halffallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819 und KoRil 891	1			1	
	Anzahl:	14	4	1	1	7

Anhang B

Gegenüberstellung der kausalen Faktoren

2011 1.2 2.2 part of 1.2 part		Braunschweig		Dresden	
Control of the Contro	CF1	Zug fährt in Strecke in Richtung Flughafen ein		Ausfahrt 2. Zug (S5210)	CF1
Get 12 - Age (1994) in the BM - Minchight The Control of the Authority shall be desired to the Authority sha	CF2	2. Zug fährt auf 1. Zug auf.		2. Zug stößt mit 1. Zug (S9010) zusammen	CF2
Port Televoral and Estandard Control Proceedings of the National Association of the Process of the National Association of the	CF3	2. Zug hat hohe Fahrgeschwindigkeit erreicht.		Gemeinsamer Fahrwegabschnitt 1. Zug und 2. Zug	CF3
Principal Continues (Continues) (Continues	CF4	1. Zug nähert sich Bhf. Neufahrn	\	Flügelkonzept Linie S1 im Bahnhof Neufahrn	CF4
Permitting and trajelaseane Permitting und trajelaseaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneaneane	CF5			Tf bringt 1. Zug durch Schnellbremsung zum Stehen	CF5
Hantstandenschendighetes Field Auftrahregeschendighetes Field Raches Zugenkannte in der Teleschendenden für der Durgeleichen bestehnt bestehnt für der Durgeleichen bestehnt hand für der State Zugenkannte der Verlagen der Ver	CF6	Schlechte Sicht durch Nebel	///		CF6
CF3 March 2 agricultural for all ** **Technic **Techni	CF7				CF7
Authorityped (1904) and 20 per pulsament processes of the control	CF8	falsche Zuglenkziffer in die "Besonderheiten für die			CF8
## Authorited gold in Authorited by Bull Andrew Holland gold and Authorited Bull Bull Andrew Holland gold and Authorited Bull Bull Bull Bull Bull Bull Bull Bul	CF9	Zulässig nach KoRil 408.0333 5d)		Ausfahrsignal (16N1) den Zug zur Ausfahrt	CF9
Fig. 12 Construction of the Construction of th	CF10	Verhältnismäßig gute Haftwertbedingungen			CF10
PFT2 1. 2.20 percent indic Schreibermang au solt soul of PFT2 1. 2.20 percent indic Schreibermang and Province in CPT3 1. 2.20 percent indic Schreibermang and Province in CPT3 1. 2.20 percent indic Schreibermang and Province in CPT3 1. 2.20 percent indic Schreibermang and Province in CPT3 1. 2.20 percent indicated in CPT3 1. 2.20 percent indicated in CPT3 1. 2.20 percent indicated in CPT3 2. 2.20 percent indicated in CPT3 2.20 percent in CPT3 2.20 percent indicated in CPT3 2.20 percent in CPT3 2.20 percent indicated in CPT3 2.20 percent indicated in CPT3 2.20 percent indicated in CPT3 2.20 percent in CPT3 2.	CF11			ESTW Neufahrn stellt (falsche) Ausfahrstraße ein	CF11
Application of Machinery and Schrieburg and Schrieb	CF12			Fdl schaltet Zuglenkung ein	CF12
Part Comment	CF13			Eingabe der falschen Steuerziffer in die ZN-Anlage	CF13
CP10 Tides 1. Zuges labrit aus BI Neufahrn (him Kirntins de alegastation faire vange) as BI Neufahrn (him Kirntins de alegastation faire vange) as BI Neufahrn (him Kirntins de alegastation faire vange) as BI Neufahrn (him Kirntins de alegastation faire vange) as BI Neufahrn (him Kirntins de alegastation faire vange) as BI Neufahrn (him Kirntins de alegastation faire vange) as BI Neufahrn (him Kirntins de Alegastation faire vange) as BI Neufahrn (him Kirntins de BI Neufahrn (h	CF14				CF14
Sezugenscheften Fahrwegs ab CETT Tides 1. Zuges eiternit flasch engestellen Fahrweg an bleibung der Weichen CETT Tides 1. Zuges eiternit flasch engestellen Fahrweg an bleibung der Weichen CETT Tides 1. Zuges eiternit flasch engestellen Fahrweg an bleibung der Weichen CETT Abheitstrazeit erreicht CETT Abheitstrazeit erreicht CETT Abheitstrazeit erreicht CETT Tides 2. Zuges bist Schneilbremaung zu spit aus CETT Zug zum Siebung CETT Zug zum Siebung CETT Zug zum Siebung CETT Zug zum Siebung CETT Tides 2. Zuges iste Schneilbremaung nicht mehr vor 1. CETT Zug zum Siebung CETT Tides 2. Zuges einem Zugeschluss von 1. Zug sehr seine Entwerbindung zum Füll reicht zug zum Siebung CETT Tides 2. Zuges einem Zugeschluss von 1. Zug sehr seine Entwerbindung zum Füll reicht zug zum Siebung CETT Tides 2. Zuges einem Zugeschluss von 1. Zug sehr seine Entwerbindung zum Füll reicht zeine Zugeschluss von 1. Zug sehr seine Zugeschluss von 2. Zuges sehr Schneilbremaung ein. CETT Tides 2. Zuges kelte Schneilbremaung ein. CETT Tides 2. Zuges sehren Tideschleiter unter 50 m. CETT Ausbahreignat nicht auf Hait gefallen. CETT Tides 2. Zuges sehren Tideschleiter unter 50 m. CETT Tides 2. Zuges sehren Tideschleiter unter 50 m. CETT Tides 2. Zuges sehren Tideschleiter unter 50 m. CETT Tides 2. Zuges sehren Tideschleiter unter 50 m. CETT Tides 2. Zuges sehr Tideschleiter unter 50 m. CETT Tides 2. Zuges sehr Tideschleiter unter 50 m. CETT Tides 2. Zuges sehr Tideschleiter unter 50 m. CETT Tideschleiter Ausbahreignal unter 40 Vorgünge beem Abhritsten seine Zugeschleiter unter 50 m. Tideschleiter u	CF15				CF15
Stellung der Weiche Vorlage entrommen CFT	CF16				CF16
CF19 Abfahrtszeit erreicht Eingabe der ZN-Daten ausnahmsweise durch einen CF19 Mittenbeter in München Höf CF20 T/ des 2. Zuges löst Schneilbremsung zu spät aus CF21 2. Zug kommt trotz Schneilbremsung nicht mehr vor 1. Zug sohn mit mehr vor 1. Zug zum stehen CF22 Höhe Anfahrbeschleunigung des eingesetzten Fahrtspung vor dem als Halffall verwendelen Ferleinstelsbeschnutz um Stehen CF22 Höhe Anfahrbeschleunigung des eingesetzten Fahrtspung vor dem als Halffall verwendelen Ferleinstelsbeschnutz um Stehen CF23 17 des 2. Zuges erheint Zugerhübes von 1. Zug sehr spät. CF24 Hennewag ab Bremseinsatzpunkt ist Meiner alls die Stehe bis zum Halffallbeschnitt CF25 17 des 1. Zuges einen Zugerhübes vorschnit einer alls die Stehe bis zum Halffallbeschnitt CF26 17 des 1. Zuges leitet Schneilbremsung ein Fehlender Vorsignallwiederholer/Fahrtanzeiger CF26 17 des 1. Zuges leitet Schneilbremsung ein Fehlender Vorsignallwiederholer/Fahrtanzeiger CF27 Ausfahrsignal nicht auf Half gefallen Ausfahrsignal nicht auf Half gefallen 1. Zug befindet sich um Fahrweg des 2. Zuges abgelenkt durch das Aufrüsten seines Fehlzrauges Hebel mit Sichtweiten unter 50 m 1. Zug befindet sich im Fahrweg des 2. Zuges offen zugen zuges abgelenkt durch das Aufrüsten seines Fehlzrauges Hebel mit Sichtweiten unter 50 m 1. Zug befindet sich im Fahrweg des 2. Zuges offen zugen zu z	CF17				CF17
Autonomistate errecte Til des 2. Zuges löst Schnellbremsung zu spät aus CF20 Til des 2. Zuges löst Schnellbremsung zu spät aus CF21 Long zum Stehen Long zum Stehen Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges einkent zugschluss von 1. Zug sehr spätzengtyps Til des 2. Zuges abgelenkt durch das Aufrüsten seine Pehichenber vorsignalwiederholer/Fahrtanzeiger CF26 Fehlerhalte Zuges einz Furtherfehrenbar CF27 CF28 Ausfahrsignal nicht auf Hatt gefallen CF28 Til des 2. Zuges abgelenkt durch das Aufrüsten seine Pehichenber vorsignalwiederholer/Fahrtanzeiger CF28 Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei alle Betriebsv	CF18	Örtliche Gegebenheit		Abweichender Beginn des Doppelzuges (1. Zug/2. Zug)	CF18
CF20 2. Zug kommt trotz. Schnellbremsung nicht mehr vor 1. Zug zum Stehen CF21 CF22 2. Zug kommt trotz. Schnellbremsung nicht mehr vor 1. Zug zum Stehen CF22 3. Til des 2. Zuges erkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spill Seinzeugstyps Til des 2. Zuges erkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spill Seinzeugstyps Til des 2. Zuges erkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spill Serenweg ab Bremseinsatzpunkt ist kleiner alls die Serenweg auf Haufalte zugesen zu nicht erkennbar CF22 Til des 2. Zuges abgelenkt durch das Aufrüsten seiner CF23 Til bet einer geltigten Betriebsvorschriften bei Juhannteile der glütigen Betriebsvorschriften bei Juhannteile der Juhannteile der glütigen Betriebsvorschriften bei Juhannteile der Juhannteile der glütigen Betriebsvorschriften bei Juhannteile der Juhannteile der glütigen Betriebsvorschriften bei J	CF19	Abfahrtszeit erreicht			CF19
CF22 Til des 2. Zuges erkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spåt. CF23 Til des 2. Zuges erkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spåt. CF24 Brienweg ab Bremseinsatzpunkt list kleiner als die strücke bis zum Haltfallabschnitt CF25 Til des 1. Zuges leitet Schneißbremsung ein. CF26 Fehlenhafte Zuglenkziffer wird an den Durchfahrenen Sehriebsstellen in leit komjent CF27 Ausfahrsignal vioht komjent CF28 Ausfahrsignal nicht auf Halt gefallen CF29 Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei allen Beteiligten CF30 Ausfahrsignal vioht Ausfahrsignal und Vorgänge beim Ausfahrsignal ein. CF31 Til fahrt ohne zusätzlichen mdl. Auftrag des Fdl gem de. OS3 Richtung Flughafen eingestellt CF33 Richtung Flughafen CF34 Til fahrt ohne zusätzlichen mdl. Auftrag des Fdl gem de. OS3 Richtung Flughafen eingestellt CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff md 1. Zug sehr hinter Ausfahrsignal im Streckengleis Routen md. Auftrag des Fdl und Til CF33 Richtung Flughafen eingestellt CF36 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff md 1. Zug sehr hinter Ausfahrsignal im Streckengleis Routen md. Auftrag des Fdl und Til CF33 Richtung Flughafen eingestellt CF36 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff md 1. Zug sehr hinter Ausfahrsignal im Streckengleis Routen md. Auftrag des Fdl und Til CF33 Richtung Flughafen eingestellt CF37 Laug sehr hinter Ausfahrsignal im Streckengleis Routen md. Auftrag des Fdl und Til CF33 Richtung Flughafen eingestellt Abfahrtszeit des 2. Zuges gerreicht CF38 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff Abfahrtszeit des 2. Zuges erreicht CF38 Lauger Haltfallabschnitt lieg im Fahrweg zum Flughafen 313 mer der Ausfahrsignal Tür seine CF37 Lauger Haltfallabschnitt lieg im Fahrweg zum Flughafen 313 mer dem Ausfahrsignal Tür seine CF37 Lauger Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819	CF20	Tf des 2. Zuges löst Schnellbremsung zu spät aus			CF20
Fehrzeugtyps CF22 Fahrzeugtyps CF23 TT des 2. Zuges erkennt Zugschluss von 1. Zug sehr spit. CF24 Bremsweg ab Bremseinsatzpunkt ist kleiner als die Strecke bis zum Haltfallabschnitt CF25 TT des 1. Zuge sleite Schnellbremsung ein. CF26 CF27 Ausfahrsignal vom Halteplatz aus nicht erkennbar CF26 CF27 Ausfahrsignal vom Halteplatz aus nicht erkennbar CF26 CF27 Ausfahrsignal vom Halteplatz aus nicht erkennbar CF26 CF27 Ausfahrsignal richt auf Halt gefallen Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF29 TT des 2. Zuges sabgelenkt durch das Auffüsten seines CF26 CF29 Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF29 Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF29 Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF29 TT des 2. Zuges sabgelenkt durch das Auffüsten seines CF26 CF29 Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF29 Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF29 TT des 2. Zuges sabgelenkt durch das Auffüsten seines CF26 Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF29 Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF30 Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF31 Ti des 2. Zuges erkennt zugschlichen mdl. Auftrag des Fd gem ausfahrsignal im Streckengleis Richtung Flughalen in Streckengleis Richtung Flughalen GF31 Ti des 2. Zuges geht von freiem und gesichertem ausfahrsignal im Streckengleis Richtung Flughalen aus Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff Abfahrtszeit des 2. Zuges erreicht CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff Alter dem Ausfahrsignal Ti dentifiziert Fahrnbegriff am Ausfahrsignal für seine CF37 Langer Haltfallabschnitt till gil im Fahrweg zum Flughalen 313 m werden dem Ausfahrsignal Ti dentifiziert Fahrnbegriff am Ausfahrsignal	CF21				CF21
Bermsweg ab Bremseinsatzpunkt ist kleiner als die Strecke bis zum Halfallabschnitt Fehlender Vorsignatwiederholer/Fahrtanzeiger CF24 Bremsweg ab Bremseinsatzpunkt ist kleiner als die Strecke bis zum Halfallabschnitt Fehlender Vorsignatwiederholer/Fahrtanzeiger CF24 Signalbiid vom Ausfahrsignal nicht erkennbar CF25 Tf des 1. Zuges labete Schneilbremsung ein. CF26 Fehlenhafte Zuglenkziffer wird an den Durchfahrenen Betriebsstellen nicht korrigiert CF27 Ausfahrsignal nicht aus nicht erkennbar CF28 CF28 Ausfahrsignal nicht auf Halt gefallen CF29 Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei alten Beteiligten CF30 Z. Zug fährt in Streckengleis zum Flughafen hinter Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF30 Z. Zug fährt in Streckengleis zum Flughafen hinter Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF30 Ti beobachtet Ausfahrsignal und Vorgänge beim Abfahren des 1. Zuges ca. 2 min vergangen CF31 Ti flährt ohne zusätzlichen mdl. Auftrag des Fol gem Abfahrt des 1. Zuges ca. 2 min vergangen CF31 Ti flährt ohne zusätzlichen mdl. Auftrag des Fol gem Abfahrt des 1. Zuges auf nicht des Ti des 2. Zuges CF32 CF33 1. Zug steht hinter Ausfahrsignal im Streckengleis Richtung Flughafen GF34 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff Abfahrtszeit des 2. Zuges erreicht CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff Abfahrtszeit des 2. Zuges erreicht Ti wartet Fahrauftrag des Fol nicht ab Ti wartet Fahrauftrag des Fol nicht ab Ti dentifiziert Fahrtbegriff am Ausfahrsignal für seine CF37 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819	CF22			Fdl erkennt Gefahr nicht	CF22
CF24 Strecke bis zum Haltfallabschnitt CF25 Tf des 1. Zuges leitet Schneilbremsung ein. CF26 Fehlerhafte Zuglenkziffer wird an den Durchfahrenen Betriebsstellen nicht korrigiert CF27 Ausfahrsignal vom Halteplatz aus nicht erkennbar CF28 Mebel mit Sichtweiten unter 50 m CF27 CF28 Ausfahrsignal nicht auf Halt gefallen Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei allen Beteiligten CF29 Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei allen Beteiligten CF30 Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug CF30 Ausfahrsignal ein. Streckengleis zum Flughafen hinter Ausfahrsignal ein. CF31 Tf ahn one zusätzlichen mdl. Auftrag des Fdl gem 408.0331 Abs. 3-5 ab. CF32 Fahrweg zum Flughafen eingestellt CF33 1. Zug steht hinter Ausfahrsignal im Streckengleis Routine des Tf des 2. Zuges CF32 Mangeinde Vorschriftenkenntnis bei Fdl und Tft CF33 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff CF34 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m with hinter dem Ausfahrsignal Tf des 2. Zuges gerreicht Tf des 2. Zuges gerreicht Tr des 2. Tuges des Zuges erreicht Tr des 2. Tuges des Zuges erreicht Tr des 2. Zuges gerreicht Tr des 2. Zuges gerreicht zuges für nur zuges nicht gerreicht zuges nicht gerreicht ger	CF23				CF23
Fehlerhafte Zuglenkziffer wird an den Durchfahrenen Betriebsstellen nicht korrigiert CF26 Fehlerhafte Zuglenkziffer wird an den Durchfahrenen Betriebsstellen nicht korrigiert CF27 Ausfahrsignal vom Halteplatz aus nicht erkennbar CF28 Ausfahrsignal nicht auf Halt gefallen CF29 Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei allen Beteiligten CF30 Zug fährt in Streckengleis zum Flughafen hinter Ausfahrsignal ein. CF31 If fährt ohne zusätzlichen mdl. Auftrag des Fdl gem 408.0331 Abs. 3-5 ab. CF32 Fahrweg zum Flughafen eingestellt CF33 Richtung Flughafen eingestellt CF34 If des 2. Zuges geht von freiem und gesichertem Fahrweg zum Flughafen aus CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff CF36 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m CF37 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819	CF24			Fehlender Vorsignalwiederholer/Fahrtanzeiger	CF24
CF26 Betriebsstellen nicht korrigiert CF27 Ausfahrsignal vom Halteplatz aus nicht erkennbar CF28 Ausfahrsignal vom Halteplatz aus nicht erkennbar CF28 CF29 Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei allen Beteiligten CF30 CF30 CF30 CF30 CF30 CF30 CF30 CF3	CF25	Tf des 1. Zuges leitet Schnellbremsung ein.		Signalbild vom Ausfahrsignal nicht erkennbar	CF25
CF28 Ausfahrsignal nicht auf Halt gefallen CF28 Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei allen Beteiligten CF30 Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei allen Beteiligten CF30 Z. Zug fährt in Streckengleis zum Flughafen hinter Ausfahrsignal ein. CF31 Tf hecbachtet Ausfahrsignal und Vorgänge beim Abfahrte des 1. Zuges nicht CF30 Seit Abfahrt des 1. Zuges nicht Seit Abfahrt des 1. Zuges ca. 2 min vergangen CF31 Sehrweg zum Flughafen eingestellt CF33 Richtung Flughafen CF34 Tf des 2. Zuges geht von freiem und gesichertem Fahrweg zum Flughafen aus CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff CF36 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m weit hinter dem Ausfahrsignal Tf wartet Fahrauttrag des Fdl nicht ab CF36 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819	CF26				CF26
CF29 Unkenntnis der gültigen Betriebsvorschriften bei allen Beteiligten CF30 2. Zug fährt in Streckengleis zum Flughafen hinter Ausfahrsignal ein. CF31 17 beobachtet Ausfahrsignal und Vorgänge beim Abfahren des 1. Zuges nicht CF30 Abfahrt des 1. Zuges ca. 2 min vergangen CF31 408.0331 Abs. 3-5 ab. CF32 Fahrweg zum Flughafen eingestellt CF33 Richtung Flughafen CF34 17 des 2. Zuges geht von freiem und gesichertem Fahrweg zum Flughafen aus CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff CF36 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m weit hinter dem Ausfahrsignal CF37 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819	CF27	Ausfahrsignal vom Halteplatz aus nicht erkennbar	 	Nebel mit Sichtweiten unter 50 m	CF27
allen Beteiligten CF30 2. Zug fährt in Streckengleis zum Flughafen hinter Ausfahrsignal und Vorgänge beim Abfahren des 1. Zuges nicht CF31 Tf fährt ohne zusätzlichen mdl. Auftrag des Fdl gem 408.0331 Abs. 3-5 ab. CF32 Fahrweg zum Flughafen eingestellt CF33 CF34 Tf des 2. Zuges geht von freiem und gesichertem Fahrweg zum Flughafen aus CF34 CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff CF36 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m weit hinter dem Ausfahrsignal CF37 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819	CF28	Ausfahrsignal nicht auf Halt gefallen		1. Zug befindet sich im Fahrweg des 2. Zuges	CF28
Abfahren des 1. Zuges nicht CF30 Tf fährt ohne zusätzlichen mdl. Auftrag des Fdl gem 408.0331 Abs. 3-5 ab. CF31 CF32 Fahrweg zum Flughafen eingestellt CF33 CF34 Tf des 2. Zuges geht von freiem und gesichertem Fahrweg zum Flughafen aus CF34 CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff CF36 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m weit hinter dem Ausfahrsignal CF37 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819	CF29			Ausfahrsignal zeigt noch Fahrtbegriff für 1. Zug	CF29
CF31 408.0331 Abs. 3-5 ab. CF32 Fahrweg zum Flughafen eingestellt CF33 Richtung Flughafen CF34 Tf des 2. Zuges geht von freiem und gesichertem Fahrweg zum Flughafen aus CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff CF36 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m weit hinter dem Ausfahrsignal CF37 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819	CF30				CF30
CF33 1. Zug steht hinter Ausfahrsignal im Streckengleis Richtung Flughafen CF34 Tf des 2. Zuges geht von freiem und gesichertem Fahrweg zum Flughafen aus CF34 Abfahrtszeit des 2. Zuges erreicht CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff CF36 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m weit hinter dem Ausfahrsignal CF36 CF37 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819	CF31			Seit Abfahrt des 1. Zuges ca. 2 min vergangen	CF31
CF33 1. Zug steht hinter Ausfahrsignal im Streckengleis Richtung Flughafen CF34 Tf des 2. Zuges geht von freiem und gesichertem Fahrweg zum Flughafen aus CF35 Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff CF36 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m weit hinter dem Ausfahrsignal CF36 CF37 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819 Mangelnde Vorschriftenkenntnis bei Fdl und Tf CF33 Bestimmung erst seit 2 Monaten in der Anwendung CF34 Abfahrtszeit des 2. Zuges erreicht CF35 Tf wartet Fahrauftrag des Fdl nicht ab CF36 CF36 CF37	CF32	Fahrweg zum Flughafen eingestellt		Routine des Tf des 2. Zuges	CF32
CF36 CF37 Fahrweg zum Flughafen aus CF38 Abfahrtszeit des 2. Zuges erreicht CF35 Abfahrtszeit des 2. Zuges erreicht CF36 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m weit hinter dem Ausfahrsignal CF36 CF37 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KoRil 819 CF37 CF37	CF33	Zug steht hinter Ausfahrsignal im Streckengleis		Mangelnde Vorschriftenkenntnis bei Fdl und Tf	CF33
CF36 Haltfallabschnitt liegt im Fahrweg zum Flughafen 313 m weit hinter dem Ausfahrsignal Tf wartet Fahrauftrag des Fdl nicht ab CF36 Tf identifiziert Fahrtbegriff am Ausfahrsignal für seine CF37 CF37 CF37	CF34			Bestimmung erst seit 2 Monaten in der Anwendung	CF34
weit hinter dem Ausfahrsignal CF38 Langer Haltfallabschnitt zulässig gemäß KORil 819 Tf identifiziert Fahrtbegriff am Ausfahrsignal für seine	CF35	Ausfahrsignal zeigt Fahrtbegriff	<i>*</i>	Abfahrtszeit des 2. Zuges erreicht	CF35
	CF36			Tf wartet Fahrauftrag des Fdl nicht ab	CF36
	CF37				CF37

Anhang C

Aufbereiteter Graph, TU Dresden

